

# 厚板 2 枚送り検知器 DTC1100K 取扱説明書

920-0953 金沢市涌波 4-15-18


株式会社 アール・エム計測器

TEL 076-263-7371 FAX 076-263-7374

## 1. 概要

本ユニットは、プレス用鋼板の 2 枚重なり検出に用いるアラームユニットです。板厚検出には差動トランスを使用し、そのための高安定発信回路と増幅器を内蔵しています。設定された板厚と比較して 2 枚重なりを検出しアラーム信号出力します。

## 2. 構成

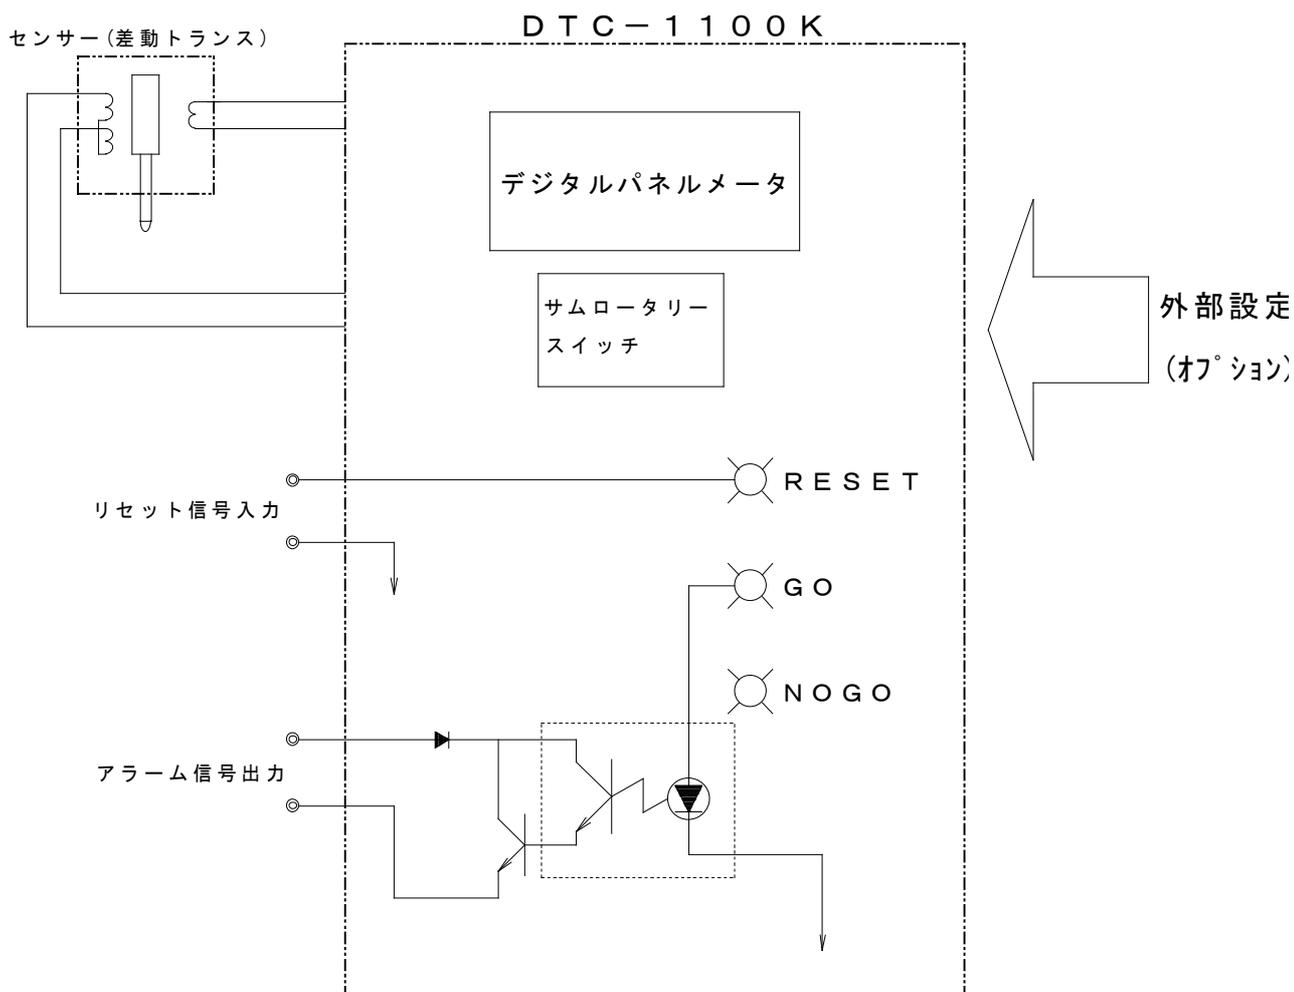


### 3. 性能

適合差動トランス	<b>1532-9CX</b> または <b>1532-9Cxa</b>
測定範囲	<b>0～±6mm(0～12mm)</b>
表示	<b>0.0～±19.9mm</b>
精度	フルスケールの± <b>1%+1</b> デジット
設定	<b>0.0～9.9</b> (サムロータリースイッチ)
出力	<b>0.2mm</b> から設定板厚の <b>1.5</b> 倍以内のときONとする。 (下限オプション付：設定板厚の <b>0.5</b> 倍から <b>1.5</b> 倍の範囲内のときONとする。)
電源	DC <b>60V MAX 150mA MAX</b> (オープンコレクタ) AC <b>100V AC 115V ±10%</b> (切替) <b>50/60Hz3.5VA</b> ラインフィルタ内蔵
寸法	<b>W96×H96×D136</b> (D I Nサイズ)
重量	約 <b>900 g</b>
センサーケーブル長 (オプション)	m

#### 4. パネルの説明と取扱方法

##### ■表パネル

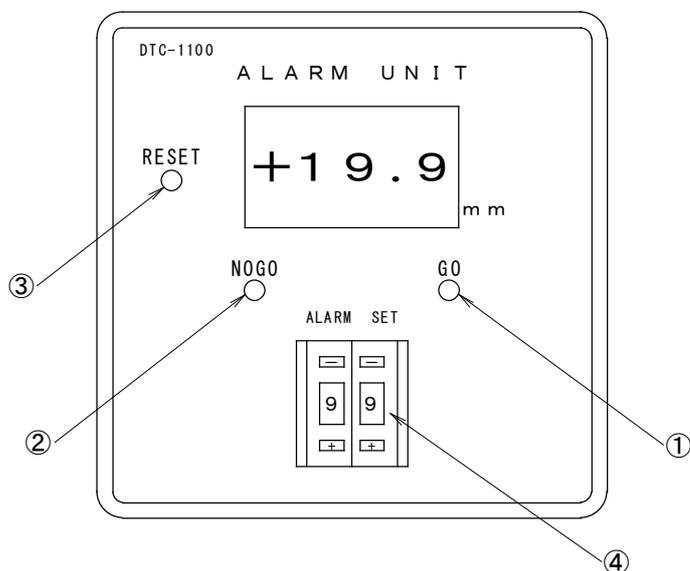

- ①GO パネルメータの表示値がGOの範囲にある場合に点灯します。
- ②NOGO パネルメータの表示値がNOGOの範囲にある場合に点灯しません。


##### ※注※

「GOの範囲」は、+0.2 mm から板厚設定値の 1.5 倍までの範囲です。

「NOGOの範囲」は、+0.2 mm未満と、板厚設定値の 1.5 倍を超える範囲です。

- ③RESET リセット信号が入力されている間だけ点灯します。
- ④ALARM SET この数値で板厚を設定します。

## ■裏パネル

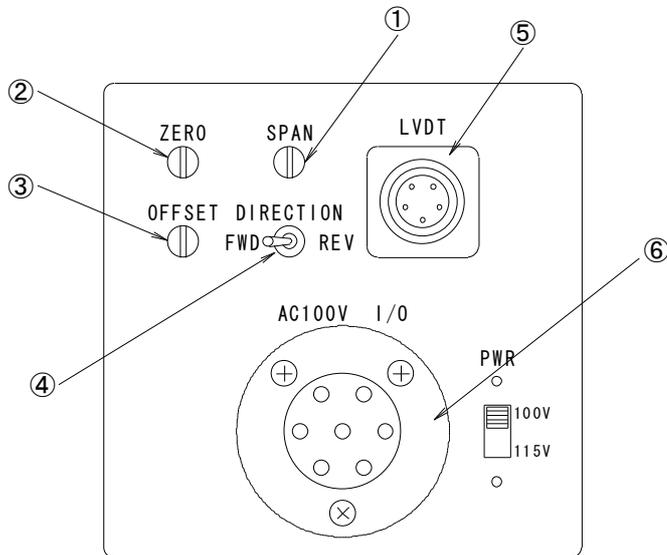

- ① SPAN 差動トランスの変位(mm)が、正確に表示されるように調整するボリュームです。差動トランスが変位した量だけ正確に表示値が増減するように調整します。
- ② ZERO ゼロ点の微調整用ボリュームです。
- ③ OFFSET ゼロ点を大きくシフトさせるためのボリュームです。
- ④ DIRECTION 差動トランスの移動方向に対する表示値の加算減算を切り換えるスイッチです。スイッチをFWD側にすると差動トランスが押し込まれる時に表示値が加算されます。REV側にすると表示値は減算されます。
- ⑤ LVDT 差動トランスを接続するコネクタです。
- ⑥ AC100V I/O 電源接続リセット信号入力アラーム信号出力用のコネクタです。電源はAC100Vを接続します。リセット信号入力には接点信号を入力します。

## 5. コネクターAC100V I/Oの結線

コネクターは七星NCS-25-7P/Rです。  
端子番号は以下のように対応しています。

1 AC100V

2 リセット信号入力

3 入力用COM

4 アラーム信号出力(+側)

5 アラーム信号出力(-側)

6 AC100V

7 接地

## 6. 調整方法

以下に例をあげて説明します。

用意するもの

厚みのわかっている板（例では5ミリの板を用います）

まずセンサーが、厚み0ミリ位置にある時の表示値を確認します。

その時の表示値が1.0で、5ミリの板をはさんだ時の表示値が5.0だとします。

実際の厚みの差は、 $5 - 0 = 5$ ミリありますが、表示値上の差は $5 - 1 = 4$ ミリですのでこの差が5ミリになるように、5ミリの板をはさんだ時の表示値を6.0になるように、SPANをまわして調整します。

$6 - 1 = 5$ ミリですので、表示値の差も5ミリになりました。

☆調整が終わったら、5ミリの板を抜いてゼロの位置の表示値をもう一度確認します。

その時の表示値が、例えば1.5になっていたとします。

ここで、SPANをまわして1.0になるように調整します。

再度、5ミリの板をはさんで、表示値を確認します。

表示値が5.8になっていたします。

もう一度、SPANを調整して6.0にあわせませます。★

この☆～★の動作を数回繰り返すと、板厚と、表示値の差が同じになります。

同じになったところで、ゼロの位置でZEROとOFFSETをまわして表示値を0.0になるように調整します。

これで調整終了ですが、もう一度5ミリの板はさんで、表示値の正しいことを確認しておいてください。

### U ゼロの位置がわからない場合の調整の仕方

ゼロの位置がはっきりとわからない場合の調整の仕方を以下に例をあげて説明します。

用意するもの

2つの異なる厚みの板（例では1ミリと5ミリの板を用います）

まず1ミリの板をはさんだ時の表示値を確認します。

その時の表示値が2.0だとします。

1ミリの板を抜いて、5ミリの板をはさんで、表示値を確認します。

その時の表示値が5.0だとします。

実際の厚みの差は $5 - 1 = 4$ ミリですが、表示値上の差は $5 - 2 = 3$ ミリですので

この表示値上の差が4ミリになるように、5ミリの板をはさんだ時の表示値を6.0になるように、SPANをまわして調整します。

6 - 2 = 4 ミリですので、表示値の差も 4 ミリになりました。

☆調整が終わったら、5 ミリの板を抜いて、1 ミリの板をはさんで表示値をもう一度確認します。

その時の表示値が、例えば 2.3 になっていたとします。

ここで、SPAN をまわして 2.0 になるように調整します。

再度、5 ミリの板をはさんで、表示値を確認します。

表示値が 5.7 になっていたとします。

もう一度、SPAN を調整して 6.0 にあわせませす。★

この☆～★の動作を数回繰り返すと、板厚の差と表示値の差が同じになります。

同じになったところで、1 ミリの板をはさんだ状態で ZERO と OFFSET をまわして表示値を 1.0 になるように調整します。

これで調整終了ですが、もう一度 5 ミリの板はさんで、表示値の正しいことを確認しておいてください。

## 7. アラーム信号出力

本器にはアラーム信号がラッチされる設定の場合と、ラッチされない設定場合があります。

ラッチされない設定の場合、リセット信号入力には関係なくアラーム信号出力は表示値がGOの範囲の時にON、NOGOの範囲の時にOFFとなります。


ラッチされる設定の場合、表示値がNOGOの範囲の時、アラーム信号出力はOFFの状態です。表示値がNOGOからGOの範囲に入り、リセット信号入力がONになった時、アラーム信号出力はONになります。

この時リセット信号入力がOFFになっても、アラーム信号出力はONの状態のままです。表示値がGOの範囲からNOGOの範囲に入ると、アラーム信号出力がONからOFFになります。

表示値がNOGOの範囲にあり、リセット信号入力がOFFからONになった時、アラーム信号出力もOFFからONになります。ここでリセット信号入力がOFFになると、アラーム信号出力もOFFになります。


しかし、リセット信号入力とアラーム信号出力がONの時に、表示値がNOGOからGOに移った場合、リセット信号入力がOFFになっても、アラーム信号出力はONでありつづけます。そして、表示値がGOからNOGOに移った時に、アラーム信号出力もOFFになります。

この関係を図に表すと以下のようにになります。

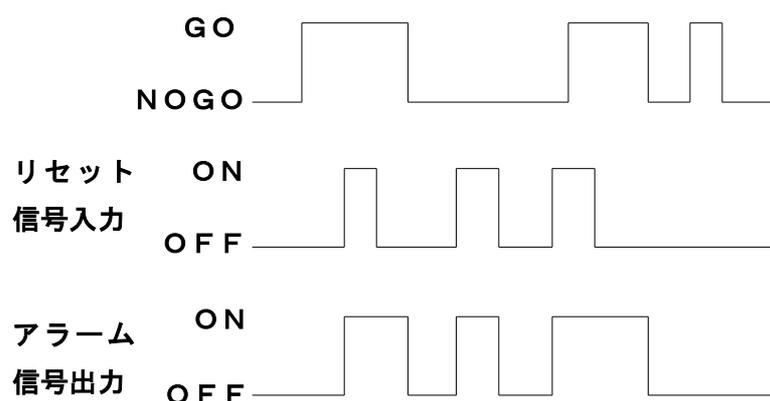

## 8. センサーケーブルの結線

センサー(差動トランス)とアラームユニット(表示器)のコネクターの接続は下図のようになります。

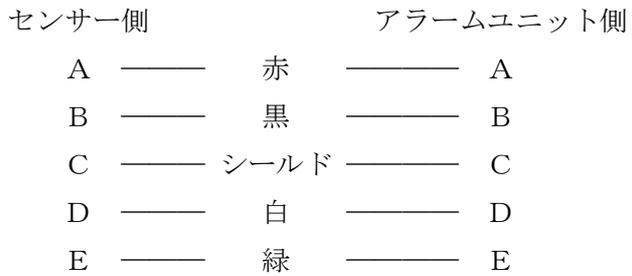

## 9. 2個の差動トランスの出力を合成(加算)して使う場合

この場合2個の差動トランスの出力を合成しなければならないので、合成アダプターを使用してください。

### n 合成用アダプターの接続

差動トランスからのプラグはアダプターの2個のレセプタクルに差し込んでください。アダプターから出ているプラグは、DB検出器のLVDTコネクターに差し込みます。アダプターの電源用の線には±12から15Vの電圧を供給してください。尚、この電源をDB検出器から供給することもできますが、その場合DB検出器の改造が必要となります。



## 10. 外部設定タイプについて

外部設定タイプは、板厚の設定を表パネルからではなく裏パネルから出ているコネクタから行うものです。コネクタへの入力信号は、BCDによる2桁の信号です。その2桁の数値による設定は表パネルからの設定と同様です。

コネクタの端子番号は、以下のように対応しています。

端子番号

- 1 …… COM
- 2 …… 1桁
- 3 …… 2 | 1 mm 桁
- 4 …… 4 |
- 5 …… 8桁
- 6 …… 1桁
- 7 …… 2 | 0.1 mm 桁
- 8 …… 4 |
- 9 …… 8桁

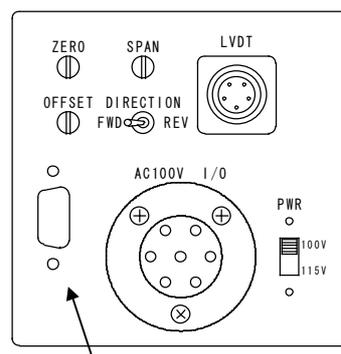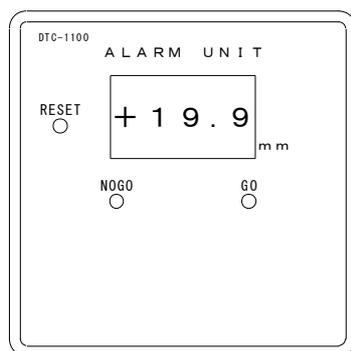

外部設定用コネクタ

信号はリレー又はオープンコレクターで入力します。15V 0.5mA以上の定格のものを入力してください。

## 11. 板厚表示ラッチタイプ(オプション)

板厚の測定は標準では毎秒2.5回行われています。板厚表示ラッチタイプでは、毎秒15回の測定を行います。また、表示をラッチすることが出来ます。このタイプの場合コネクタは以下のようになっています。


- 1 AC100V
- 2 板厚表示ラッチ入力
- 3 入力COM
- 4 アラーム信号出力(+側)
- 5 アラーム信号出力(-側)
- 6 AC100V
- 7 接地

表示ラッチ入力にはオープンコレクタ又はリレーで入力してください。(定格は5V、1mA)ONの時、表示はラッチされます。

-0.2~-0.4以下でNOG0になります。

+0.2~+0.4以下でNOG0になります。

(この場合、ラッチ有りモードは、使えなくなります。  
必ず、ラッチ無しモードで使ってください。)

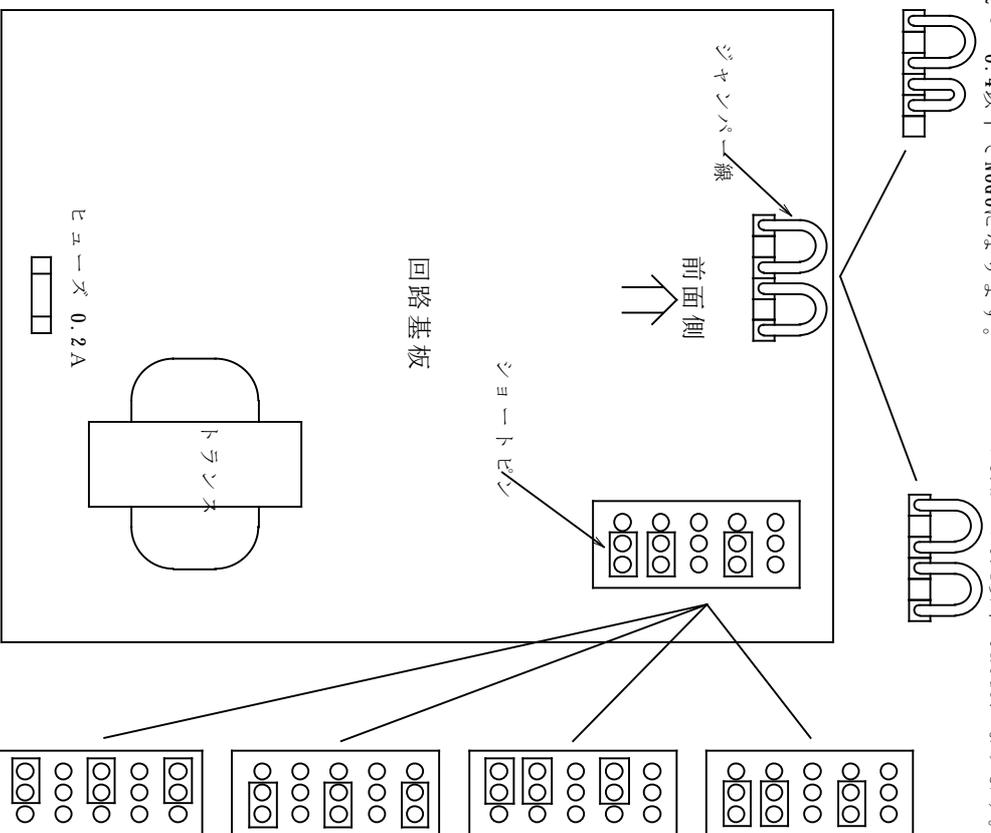

出力は、G0の時にON、NOG0の時にOFFとなります。  
一旦NOG0になると、NOG0の状態はラッチされます。  
(ラッチ有りモード)

出力は、G0の時にON、NOG0の時にOFFとなります。  
出力のラッチはありません。常に、現在の状態になっています。  
(ラッチ無しモード)

出力は、G0の時にOFF、NOG0の時にONとなります。  
一旦NOG0になると、NOG0の状態はラッチされます。  
(ラッチ有りモード)

出力は、G0の時にOFF、NOG0の時にONとなります。  
出力のラッチはありません。常に、現在の状態になっています。  
(ラッチ無しモード)